9. 架台類のスカラップの取り方について

架台類のめっきには不めっき・亜鉛溜まりを防ぐため、必ずスカラップ（切欠孔）が必要です。

スカラップの取り方

・枠状の製品や架台類には空気抜き用・亜鉛抜き用のスカラップを溶接交点や隅部に設けて下さい。

枠状の製品

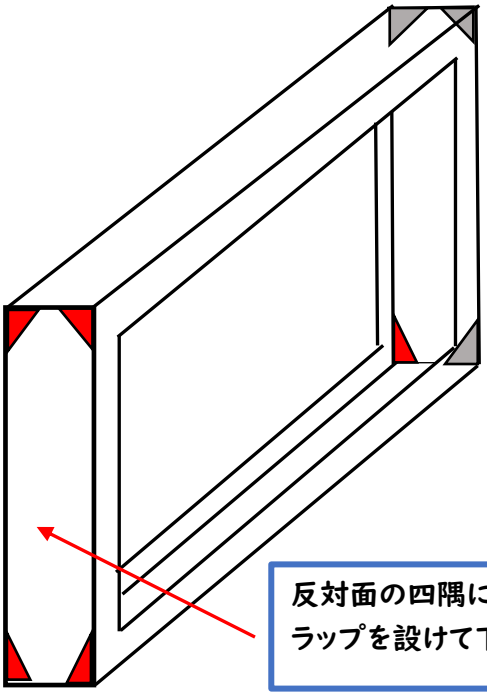

架台類

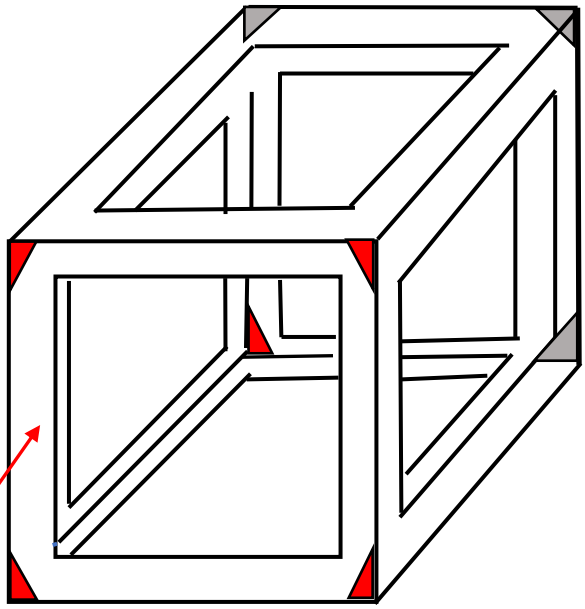

反対面の四隅にもスカラップを設けて下さい。

山形鋼溶接製品

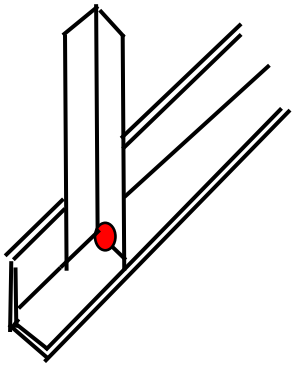

溝形鋼溶接製品

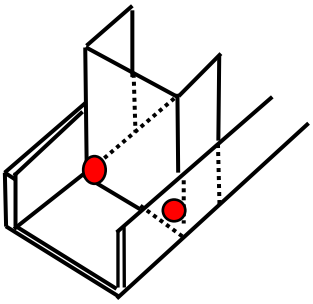

H形鋼溶接製品

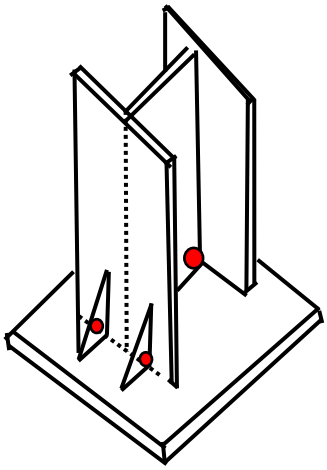

・山形鋼・溝形鋼・H形鋼においては、溶接交点にスカラップまたは丸孔を必ず設けて下さい。